

Besiktningsprotokoll: Segelbåt

Datum: 2022-04-14

Plats: Hovås

Uppdragsgivare.

Namn:	Båtagent AB	Telefon:	
Adress	Särö Skansenväg 26	Mobil:	073-430 35 91
Bostadsort	429 41 Särö	E-Post:	anders@batagent.se

Båtdata.

Båttyp	Degerö 331	Båtnamn	Anneri
Konstruktör	Hans Groop	Tillverkare	Degerö
Årsmodell	2008	Tillv Nr-CIN	FI-DEBFDC29J708
Skrov mtrl	GAP	Däck mtrl	GAP

Löa	9,95 m	Br	3,3 m	Djupg	1,55 m	Depl	5,5 t	Köl	Inplastad
-----	--------	----	-------	-------	--------	------	-------	-----	-----------

Motordata.

Typ	Volvo Penta D1-30 B	Nr	5102109937P	Tim	944	Hkr	28	Lev år	08
-----	---------------------	----	-------------	-----	-----	-----	----	--------	----

Diesel Bensin Fv Kyln Sjöv Kyln Axel S-Drev.

Båten var. Segel. CE Dokument. Närvarande. Typ av besiktning.

Sjösatt Ingår Ägar manual Säljare/Ombud Kondition.
 Torrsatt Ingår ej Dok ej uppvisat Köpare/Ombud Värde
 Bara besiktningsman Säkerhet

Informationsplikt.

Säljaren känner inte till några fel på båten.

Konsekvensbeskrivning.

0 = Kontrollerat utan anmärkningar. Uppfyller vedertagen tillverkningspraxis och kvalitet för båttyp och ålder.
1 = Slitage, skönhetsfel, åldersförändring. Mindre bra utförande. Mindre bra praktisk utformning.
2 = Reparation rekommenderas.
3 = Reparation krävs. Skadan kan vara eller bli en fara för säkerheten

Reservation gällande hela protokollet.

- Konditionen : På skrovdelar som ej kunnat undersökas utan förstörande provning eller losstagning av fast garnering, annan fast inredning, samt konditionen hos det som dolts under vatten vid besiktning i vattnet.
- Konditionen: På motor, backslag, drev eller annan enhet som ej kunnat besiktigas utan loss / isärtagning. Ej heller på kvalitet på bränsle och vatten i tankar. Läckage på tank då tanken inte är full vid besiktningen. Ej heller s.k. svajköl då detta måste provas med båten hängande fritt.
- Riktigheten: I lämnade uppgifter beträffande tillverknings / nyleveranser för båt, motor eller annan utrustning samt beträffande ägarförhållanden eller reg. nr på besiktningsprotokollet.
- Ansvar: För detta protokoll gäller endast gentemot uppdragsgivare och inte gentemot någon annan ev. innehavare av protokollet.
- Materialbrott: Då protokollet ej grundar sig på materialprovning får det vid eventuellt materialbrott ej åberopas som bevisning.
- CE märkning Besiktningen visar att skrovn , tillverkarskyllt och ägarmanual finns ombord men svarar ej för felaktigheter.
- Undantag div. mindre fel som måste betraktas som normalt slitage redovisas ej.

A: Botten och skrov utvändigt.			
	0. 1. 2. 3.		
A:1	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Botten	
A:2	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Botten fuktmätn	
A:3	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Fribord	Några använder relaterade repor.
A:4	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Axel/Prop	
A:5	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Köl	
A:6	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Roder	Förhöjda fuktvärden i hela rodret. Detta är mer regel än undantag. Skall ha uppmärksamhet vid upptag i minusgrader.
A:8	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Offeranoder	
A:9	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Genomf utv	
A:10	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Bogpropeller	

B: Däck och Beslag på däck.			
	0. 1. 2. 3.		
B:2	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Fuktmätn av däck	
B:3	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Gelcoat/Finish	
B:4	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Mantåg	
B:5	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Pulpit/Pushpit	
B:6	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Styrning	
B:7	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Vant/Stagfästen	
B:8	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Rutor/Ventiler	Korrosion på låsvredar på flera portlights.
B:9	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Vinschar	
B:10	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Självlänsar	
B:11	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Lanternor	Sjö bes
B:12	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Övr däckbeslag	
B:13	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Teak	Teaken behöver rengöras från alger.
B:15	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Ankarspel	
B:17	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Luckor	
B:18	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Förtöjn pollare	
B:19	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Gasolbeh/utrustn	Läckindikator korroderad, gick inte att trycka ner. Slang från 2017
B:20	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Sprayhood /kapell	
B:21	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
B:21	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		

C: Invändig utrustning och inredning.			
	0. 1. 2. 3.		
C:1	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Skrov/botten först	
C:2	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Kölinfästning	
C:3	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Röstjärn	
C:4	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Genomföringar, kranar	
C:5	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Spis	
C:6	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Spisupphängning	
C:7	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Gasolinstallation	Slang från 2003

C:8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Värmare	
C:9	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kyl	
C:10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pentry	
C:11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vattensystem	Sjö bes
C:12	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vattentank	
C:13	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Handfat	
C:15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Toalett	Sjö bes
C:16	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ventilation	
C:17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	V vatten beredare	Sjö bes
C:18	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dynor/Textiler	
C:19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Inredning	Dörr till förpik och akterhytt går inte att stäng.
C:20	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Slangar/slang- klämmor	
C:21	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vindrutetorkare	Behöver underhåll.
C:22	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pumpar	

D: El-installation, Navigationsinstrument. Strömsatta och provade i basfunktion.

	0.	1.	2.	3.		
D:1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	El installation	
D:2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Batterier	
D:3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Landström/230V	Sjö bes
D:4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kabeldragning	
D:5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	El-schema/märkn	Sjö bes
D:6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vindinstrument	”
D:7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ekolod	”
D:8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Logg	”
D:9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VHF	”
D:11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Autopilot	”
D:13	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	GPS plotter	”
D:14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kompass	”
D:15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Radio	”
D:16	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tankmätare	
D:17	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bog propeller	
D:18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

E: Säkerhetsutrustning. Länsppumpar ej provade med vatten i båt

	0.	1.	2.	3.		
E:2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Livboj	Sjö bes
E:3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Brandsläckare	Sjö bes
E:4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Länsppump man	Pumphandtag saknades.
E:5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Länsppump el	
E:7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lös Ankarutrust	Sjö bes
E:8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Räddningsstege	
E:11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nödstyrning	Hittades inte.

F: Motor och Provkörning av Motorn.						
	0.	1.	2.	3.		
F:1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oljor	
F:2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oljespill	
F:3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kylvatten	
F:4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vattenläckage	
F:5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rostskador	
F:6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Axeltätning	
F:7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bränsle tank/jord	
F:8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bränslesystem	
F:9	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Avgassystem	
F:10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	El install motor	
F:11	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Motorfästen	
F:11	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Motor instrument	
F:12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
F:13	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Provkörning	Max varvtal: <input type="text"/> Maxfart: <input type="text"/>
F:14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Laddning	
F:15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reglage	
F:16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Provkörning anm	
F:17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
F:18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

G: Rigg. Sjö bes						
	0.	1.	2.	3.		
G:1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Mast	
G:2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bom	
G:3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rod kick	
G:4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rullflockbeslag	
G:5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stående rigg	
G:6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Löpande rigg	
G:7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		



Sammanfattning: Allmänt omdöme om båten efter land bes.

En fin och välbyggd båt. Endast ett fåtal anmärkningar efter land bes.

Skickbedömning:

Båten är i:

- Dåligt skick och i stort behov av större upprustning eller renovering.
- Under normalt skick för dess ålder.
- Normalskick för dess ålder.
- Bra skick för dess ålder.
- Mycket bra skick för dess ålder.

Nösund 2022-04-22


.....
Bengt Arvidsson
Besiktningsman

Ovanstående gäller vid besiktningstillfället och på besiktningsplatsen. Vid värdering förutsätts enheter/komponenter även fungera utan provning.

Värderingen är gjord med hänsyn till det allmänna skick och de defekter som är att förvänta på en båt av aktuell typ och ålder/årsmodell. Sedan säkerhetspunkter med anmärkning åtgärdats, anser undertecknad besiktningsman båten för sjövärdig att användas för avsedda farvatten och för avsett ändamål.

Förkortningar som använts i protokollet: **GAP** = GlasfiberArmerad Polyester.



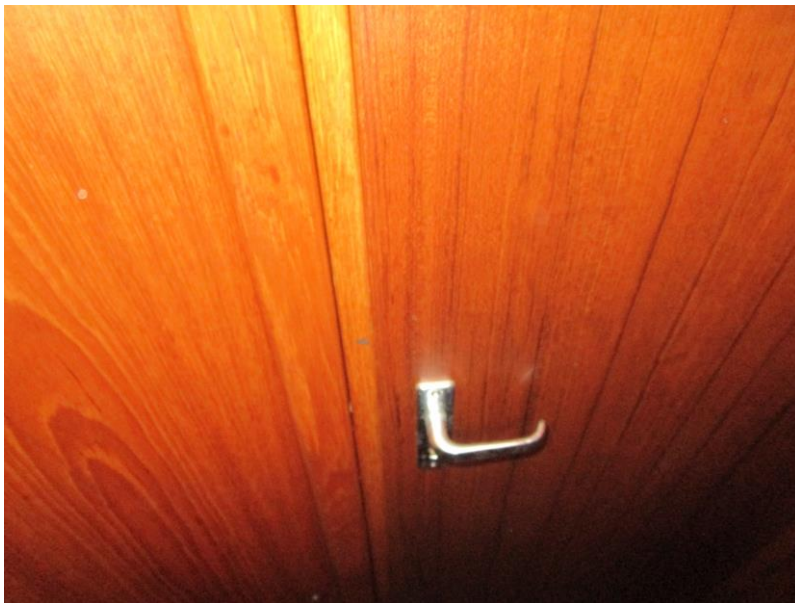

Dörr som inte går att stänga.

Denna rapport har upprättats efter min bästa kunskap och förmåga.

Denna rapport har överlämnats till beställaren för dennes egna brukande, inget ansvar kommer att accepteras gentemot tredje part som därefter kan läsa eller erhålla en kopia av denna rapport eller något av dess innehåll.

Det är underförstått att besiktningsmannens rapport är ett faktiskt utlåtande av besiktningen som utförts inom angivna begränsningar och med yttranden givna i god tro så långt det framgår vid tidpunkten för besiktningen.

Det innebär ingen garanti mot felaktig design, gömda eller dolda fel eller objektets lämplighet för ett visst syfte.

Besiktningsmannen accepterar inget ansvar för underlåtenhet, felaktigheter eller bedömningsfel där hans genomgång är begränsad på grund av otillgänglighet eller någon del av objektet som utelämnats av beställaren. Alla undersökta områden har angivits i rapporten.